

# HALKEY | ROBERTS

Bulletin d'entretien relatif au gonfleur manuel Halkey Roberts V96000

Date : 29 octobre 2024

Objet : Bulletin d'entretien relatif au gonfleur manuel Halkey Roberts V96000

Ce bulletin d'entretien a été rédigé afin de résoudre des problèmes intermittents liés à l'indicateur d'état du gonfleur manuel mono-point 3F.

Dans des conditions de fonctionnement normales, si un gonfleur 3F a été correctement armé avec une bouteille de CO<sub>2</sub> pleine puis déclenché, l'indicateur d'état du gonfleur passe automatiquement au rouge. Une fois la bouteille remplacée, l'indicateur d'état passe au vert.

Il a été rapporté que de manière intermittente, lors du retrait d'une bouteille de CO<sub>2</sub> pleine d'un gonfleur manuel 3F non déclenché, l'indicateur d'état peut rester vert ou partiellement vert/rouge (Figure n°1). Il est possible de réinitialiser le gonfleur en suivant une série d'instructions simples afin de garantir une indication correcte de l'indicateur d'état.

**Il convient de suivre ces instructions de réinitialisation dès lors qu'une bouteille a été retirée d'un gonfleur de la série V96000 qui présente un code de date antérieur au 6/17/2024 (17 juin 2024).**

Instructions de réinitialisation :

1. Ouvrez le gilet de manière à exposer le gonfleur et la bouteille pour intervenir sur le dispositif.
2. Retirez la bouteille de CO<sub>2</sub> de la tête de commande.
3. Vérifiez l'indicateur d'état.
4. Tournez le levier jaune sur la position déclenchée / actionnée (Figure n°2), puis ramenez le levier sur la position « prêt » (Figure n°3). (Figure n°3)
5. Réinstallez la bouteille de CO<sub>2</sub> pleine et vérifiez que l'indicateur est à l'état prêt, « vert ». (Figure n°4)



Figure n°1



Figure n°2



Figure n°3



Figure n°4

# HALKEY | ROBERTS

Bulletin d'entretien relatif au gonfleur manuel Halkey Roberts V96000

Pour les dispositifs qui présentent un code de date postérieur au 7/2/2024 (2 juillet 2024), les gonfleurs 3F ont été modifiés afin de corriger le problème de l'indicateur d'état lié au retrait d'une bouteille de CO<sub>2</sub> pleine d'un gonfleur manuel 3F non déclenché.

Pour toute question relative à ce bulletin, vous pouvez appeler le 1-800-303-4384 [poste 4224 ou 4263] (États-Unis), ou le 1800 005 224 (Australie), ou contacter votre station-service locale.